



GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ $\varnothing 2,4 \div \varnothing 4,8$
($\varnothing 4,8$ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

H OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ
2,4 ÷ \varnothing 4,8 HÚZÓSZEGECSEKHEZ
($\varnothing 4,8$ MÉRETBEN CSAK ALUMÍNIUMHOZ)
HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK

SLO OLJNO-PNEVMATSKI KOVIČAR
ZA KOVICE $\varnothing 2,4 \div \varnothing 4,8$
($\varnothing 4,8$ SAMO ALUMINIJ)
NAVODILA ZA UPORABO - NADOMESTNI DELI

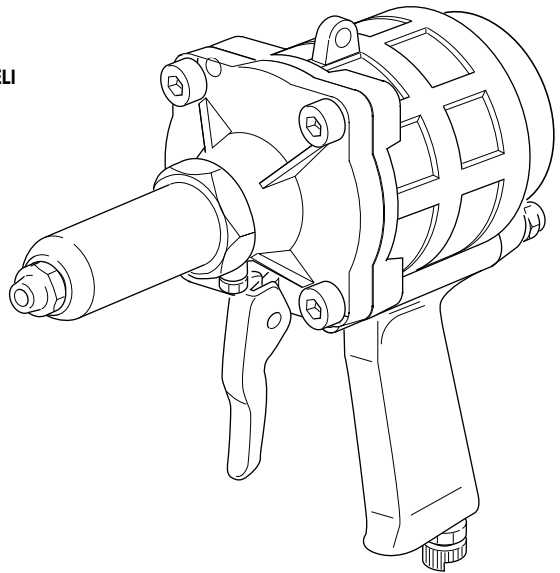

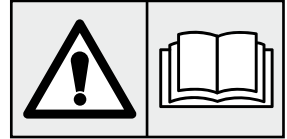

Η κάτωθι υπογεγραμμένη **Far S.r.l.**, με έδρα το Quarto Inferiore (BO) και στην οδό Giovanni XXIII αρ. 2,

ΔΗΛΩΝΕΙ

κάτω από δική της και αποκλειστική ευθύνη ότι ο πριτσιναδόρος,

Μοντέλο: RAC 83/95 – Πριτσιναδόρος αέρος

Χρήση: για πριτσίνια διαμ. 2,4-4,8 (4,8 μόνο αλουμίνιο)

για τα οποία αναφέρεται ότι αυτή η δήλωση, συμμορφώνεται με τα ουσιαστικά προαπαιτούμενα ασφαλείας όπως αυτά προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα 459/96, της εφαρμογής των Οδηγιών CEE 89/392 και 91/368 και των υπόλοιπων μετατροπών και συμπληρώσεων.



Alulírott **Far S.r.l.**, vállalat, melynek székhelye : Quarto Inferiore (BO) Via Giovanni XXIII n° 2,saját kizárólagos felelősségtudata mellett

KIJELENTI,

miszerint: a RAC 83/95 - típusú olajnyomású szegecselő szerszám,

mely 2,4-4,8 szegecspanyák elhúzására lett rendszeresítve, (4,8 méretben csak alumíniumhoz),

amelyre a jelen nyilatkozat vonatkozik, a DPR 459/96 számú normatívában megszabott műszaki feltételeknek megfelel,

úgy mint a CEE 89/392 és 91/368 előírásaiban szereplő irányvonalaknak, valamint a fenti rendeletek ezt követő későbbi módosításaiban, illetve kiegészítéseiben foglalt kitételeknek egyaránt.



Podpisana družba **Far S.r.l.**, s sedežem v kraju Quarto Inferiore (BO), ulica Giovanni XXIII 2, pod izključno odgovornostjo

IZJAVLJA

da je kovičar model: RAC 83/95 - Pnevmatški kovičar

Uporaba: za kovice prem. 2,4-4,8 (4,8 samo aluminij),

na katerega se ta izjava nanaša, skladen s temeljnimi varnostnimi zahtevami,

ki jih določa Odlok predsednika republike 459/96 zaradi izvajanja Direktiv EGS 89/392 in 91/368 ter sledečih sprememb in dopolnitev.

Quarto Inferiore, 01-01-2005

Far S.r.l. - Giacomo Generali

(Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)
(Igazgatói Tanács Elnöke)
(Predsednik uprave)



RAC 83/95

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ4

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS6

SLO NAVODILA ZA UPORABO8

GR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 10

H ALKATRÉSZEK 11

SLO NADOMESTNI DELI 12

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ4
 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ4
 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ5
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ5
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ5
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ5

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ!!!


Η μη τήρηση ή η αμέλεια των παρακάτω προειδοποιήσεων ασφαλείας μπορεί να έχει συνέπειες στην δική σας σωματική ακεραιότητα ή την σωματική ακεραιότητα άλλων καθώς και στην καλή λειτουργία του εργαλείου.

- Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Για τις επιχειρήσεις συντήρησης και/ή επιδιορθώσεων εμπιστευθείτε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα υπηρεσιών υποστήριξης της **FAR s.r.l.** και πραγματοποιήστε αποκλειστική χρήση των **γνήσινων ανταλλακτικών**. Η **FAR s.r.l.** αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές ή βλάβες από ελαττωματικά εξαρτήματα, που θα μπορούσαν να προκληθούν εξαιτίας την μη εκπλήρωσης των ανωτέρω (**Οδηγία CEE 85/374**).
- Προτείνεται η χρήση του εργαλείου να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Χρησιμοποιείτε κατά την διάρκεια της χρήσης του εργαλείου, προστατευτικά γυαλιά ή μάσκες και γάντια.
- Για την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης και/ή ρύθμισης του εργαλείου χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ που εμπεριέχονται στην συσκευασία και/ή τον εμπορικό εξοπλισμό που υποδεικνύεται στο κεφάλαιο Συντήρηση.
- Το εργαλείο μπορεί να μεταφέρεται στο χέρι και προτείνεται μετά από την χρήση του να επανατοποθετείται στην συσκευασία του.
- Προτείνεται για την άρτια λειτουργία του πριτσίναδόρου, ένα σέρβις κάθε εξάμηνο.
- Οι επεμβάσεις επιδιόρθωσης και καθαρισμού του εργαλείου θα πρέπει να πραγματοποιούνται με την μηχανή απενεργοποιημένη και εκτός τροφοδοσίας.
- Προτείνεται, αν είναι δυνατή, η χρήση ενός ισοσταθμιστή ασφαλείας. Η μηχανή έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε το μέσο ισοδύναμο επίπεδο συνεχούς υποκειμενικού θορύβου Α στην θέση εργασίας του χειριστή να μην ξεπερνά τα 85 dB (Α).
- Σε περίπτωση καθημερινής έκθεσης σε περιβάλλον όπου ο θόρυβος ξεπερνά το όριο ασφαλείας των 85 dB (Α), χρησιμοποιείτε κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας της ακοής (ακουστικά ή ωτοασπίδες ενάντια στον θόρυβο, ελάττωση του χρόνου καθημερινής έκθεσης κλπ..).
- Διατηρήστε τον πάγκο και/ή την εργασιακή σας περιοχή καθαρή και τακτοποιημένη, γιατί η ακαταστασία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

- Μην επιτρέπετε σε άτομα άσχετα με την εργασία να αγγίζουν τα εργαλεία.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρα είναι σωστά τοποθετημένοι για την προβλεπόμενη χρήση.
- Μην σέρνετε το εργαλείο συνδεδεμένο στην τροφοδοσία τραβώντας το από το σωλήνα. Διατηρήστε το μακριά από πηγές ενέργειας και κοφτερά αντικείμενα.
- Διατηρήστε τα εργαλεία σε καλή κατάσταση και καθαρά και μην αφαιρείτε ποτέ τα προστατευτικά και τον σιγαστήρα του εργαλείου.
- Μετά από επιχειρήσεις επιδιορθώσεων και/ή ρυθμίσεων βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τα κλειδιά υπηρεσίας ή βαθμονόμησης.
- Πριν από την σύνδεση του σωλήνα πεπιεσμένου αέρα του πριτσίναδόρου βεβαιωθείτε ότι αυτός δεν βρίσκεται υπό πίεση.
- Τηρήστε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες.

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ

- A) Ακροστόμιο
 B) Συνδετήρας ισοσταθμιστή
 C) Σκανδάλη εφελκυσμού
 D) Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα
 E) Σωλήνας φορέα ακροστομίου

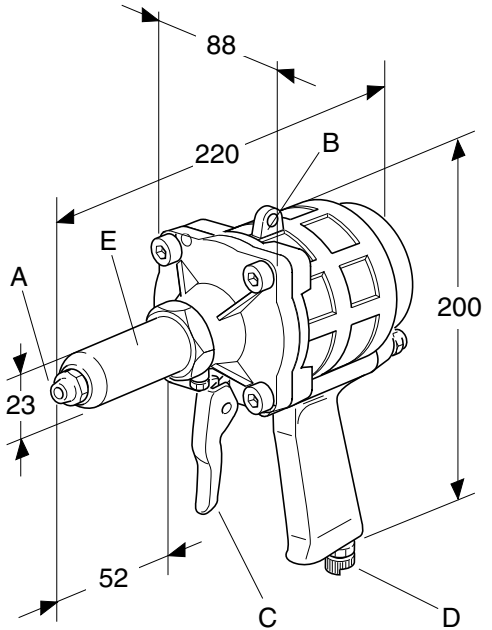

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΥ

Ο πριτσίναδός **RAC 83/95** αναγνωρίζεται από μια κολλητική ετικέτα που φέρει το όνομα του κατασκευαστή και το μοντέλο. Σε περίπτωση αίτησης τεχνικής βοήθειας ανατρέξτε πάντα στα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα.



Μοντέλο

Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η χρήση του εργαλείου προορίζεται **αποκλειστικά** με την χρησιμοποίηση πρεσαριστών πριτσίινων με διάμετρο ανάμεσα σε $\varnothing 2,4$ και $4,8$ mm.

Η διάμετρος των $\varnothing 4,8$ mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πριτσίνα αλουμινίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Λειτουργική πίεση **6 BAR**
- Διάμετρος εσωτερικού ελάχιστου σωλήνα τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρα **\varnothing ελαχ. = 8 mm**
- Κατανάλωση αέρα ανά κύκλο **1,6 Lt.**
- Μέγιστη ισχύς **.6 BAR 535 Kg**
- Βάρος **1,4 Kg**
- Θερμοκρασία χρήσης **- 5° / + 50°**
- Μέση σταθμισμένη τετραγωνική τιμή συχνότητας της ολικής επιτάχυνσης (Ac) στην οποία υπόκεινται τα άνω μέλη του σώματος **3,3 m/sec2**


ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΑ

Ο αέρας τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι αμιγής από εξωτερικά σώματα και υγρασία για την προστασία της μηχανής από πρόωρες φθορές. Επιπλέον προτείνεται, η χρήση ενός κρουπι λίπανσης πεπιεσμένου αέρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ (εικ. f1)

Η παρατεταμένη χρήση του πριτσίναδούρου μπορεί να προκαλέσει την ολίσθηση των σφικτήρων στο καρφί εξαιτίας της απόθεσης ακαθαρσίας. Θα πρέπει κατά συνέπεια να προβείτε στον καθαρισμό των εν λόγω σφικτήρων και στην επόμενη λίπανσή τους, ή σε περίπτωση της φθοράς που δημιουργεί προβλήματα στην σωστή χρήση, στην αντικατάστασή τους. Αποσυναρμολογήστε τον μεταλλικό σωλήνα, φορέα του ακροστομίου (E) χρησιμοποιώντας ένα κλειδί εμπορίου των mm 27. Όταν αφαιρέσετε τον μεταλλικό σωλήνα, χρησιμοποιείστε ένα κλειδί εμπορίου 15 mm και 16 mm για να αποσυναρμολογήσετε το τσοκ (F) από όπου θα αφαιρεθούν οι σφικτήρες (G). Για την αντικατάσταση του ακροστομίου (A) χρησιμοποιήστε ένα κλειδί εμπορίου των 12 mm και επανατοποθετήστε το αποσπασμένο ακροστόμιο στο αντίστοιχο έδρανο στην βάση του πριτσίναδούρου για να μην χαθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
 Πραγματοποιήστε τις παρακάτω επεμβάσεις με τον πριτσίναδούρο εκτός τροφοδοσίας.

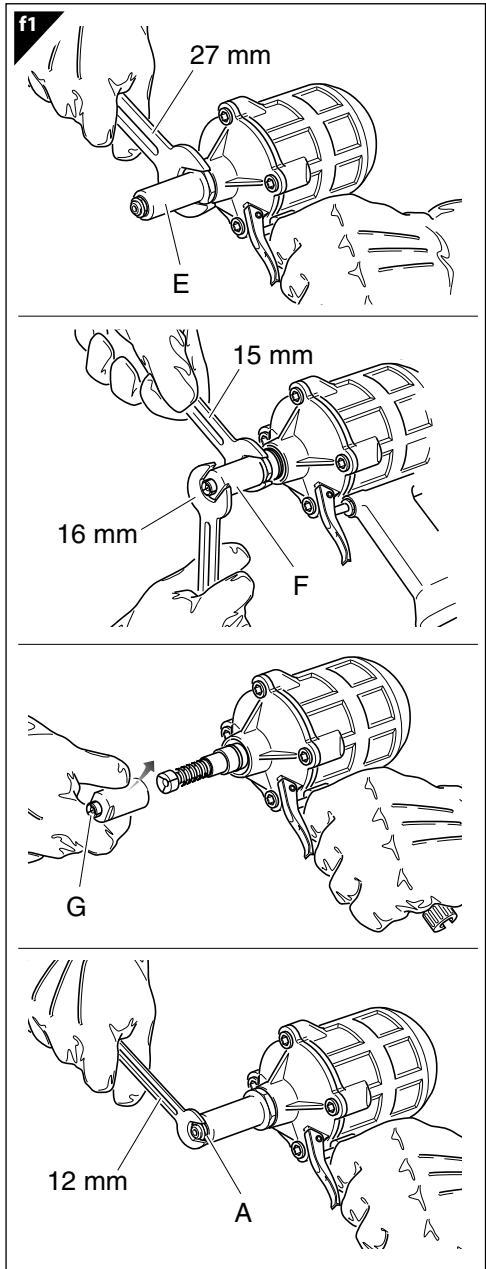

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEZÉSEK6
 FŐBB ALKOTÓELEMEK.....6
 SZEGECSELO ISMERTETŐI7
 ÁLTALÁNOS ISMERTETŐI ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE.....7
 MŰSZAKI ADATOK.....7
 KARBANTARTÁS ÉS MÉRETCSERE.....7

ÉSZREVÉTELEZÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


FIGYELMEZTETÉS!!!
 A következő, itt felsorolt biztonsági előírásokra vonatkozó tudnivalók nem betartásával, ezeknek figyelmen kívül hagyásával a saját, és mások testi épségét veszélyezteti, illetve ezzel negatívan befolyásolja a szerszám rendeltetésszerű jó működését.

- A használatba vétel előtt, olvassuk el figyelmesen a szerszámhoz adott használati utasítást.
- A karbantartási, és/vagy javítási műveletek igényének esetén, forduljon bizalommal az erre felhatalmazott **FAR s.r.l.** Központi Szervizszolgálatához. A fenti műveletekhez csakis és kizárólag **eredeti alkatrészeket** használjunk. A **FAR s.r.l.** mindennemű felelősségre vonás alól mentesíti magát, amennyiben a hibás alkatrészek okozta károk a fenti tudnivalók figyelmen kívül hagyásából fakadnának, illetve ezeket erre lehetne visszavezetni. **(Irányelv CEE 85/374).**
- A szerszámot csak egy erre betanított személy kezelheti.
- A szerszám használata közben viseljük védőszemüveget, védőellenzőt, illetve védőkesztyűket.
- A szerszám karbantartási, illetve beállítási műveleteihez alkalmazzuk a hozzáadott szerszámokat és /vagy a Karbantartás fejezetben megjelölt kereskedelmi forgalomban is alkalmas eszközöket.
- Olajutántöltéshez csak kimondottan a jelen fejezetben megjelölt olajfolyadékokat használjuk.
- Véletlenszerű olajszivárgás esetén vízzel és alkáli szappannal tisztítsuk meg alaposan az olajjal szennyezett bőrfelületet.
- A szerszám kézben is szállítható, melyet, ajánlatos használatát követően a csomagolásába visszahelyezni.
- A helyes működés biztosításának az érdekében a szegecselő szerszámot félévenként ajánlatos felülvizsgálni.
- A szerszám javítását, illetve tisztítását, csakis áramtalanított állapotban szabad elvégezni.
- Ahol lehetőség van rá, ajánlatos egy biztonsági kiegyensúlyozó alkalmazása.
- A szerszám úgy lett tervezve, illetve legyártva, hogy a kezelő munkahelyén lévő állandó hangnyomásszint folyamatosan kiegyensúlyozott (A) legyen, és ez ne haladja meg a 85 dB. (A) értékszintet.
- Napi vonatkozásban, kint a környezetben, huzamosabb ideig történő használatának az esetén, melynek során a hangnyomásszint meghaladja a 85 dB (A) értéket, használjunk erre alkalmas zajártalom elleni védőfelszerelést, mint

- (zajártalom elleni fülvédő készüléket, fül dugókat, vagy pedig csökkentsük a kint tartózkodás időtartamát stb.)
- A munkapadot, és/vagy munkaterületet tartuk mindig tisztán, mivel a rendtelenség a személyi sérülések egyik kiváltó oka lehet.
- Kívülálló személyek tartózkodása a munkaterületen nem megengedett, a szerszámot kívülálló személyek nem használhatják.
- Ügyeljünk rá, hogy a légkompresszor adagolócsöve az előírásnak megfelelő méretű legyen.
- A tápegységre csatlakoztatott szerszámot, soha ne vonjuk magunk után a csövénél fogva; tartuk távol hófórrástól, illetve vágó eszközöktől.
- Tartuk a szerszámot mindig tisztán és jó működési állapotban, és soha ne vegyük le róla a védőburkolatot, illetve a hangtompítót.
- A javítási és/vagy beállítási műveletek elvégzését követően, ellenőrizzük, hogy a javításhoz, illetve a beállításhoz szükséges szerszámok rendben el lettek-e távolítva a szerszám közeléből.
- Mielőtt a szerszámról lecsatlakoztatnánk a légkompresszor csövét, ellenőrizzük, hogy ez nincs-e nyomás alatt.
- Tartuk be lelkiismeretesen ezeket az instrukciókat.

FŐBB ALKOTÓELEMEI

- A)Fúvóka
- B)Kiegyensúlyozó beakasztója
- C)Húzórávasz
- D)Sűrített levegő csatlakozócsonkjá
- E)Fúvóka hengeres tartóváza

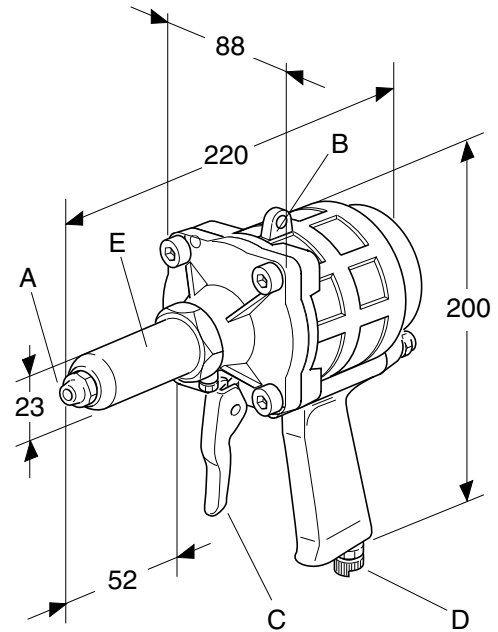

A SZEGECSELŐ SZERSZÁM ISMERTETŐI

A RAC 83/95 típusú szegecselő szerszámon egy öntapadós adattáblán lévő felirat jelzi a gyártó nevét és a szerszám típusát. Műszaki segítség igény esetén hivatkozunk mindig az ezen a táblán lévő adatokra.



ÁLTALÁNOS ISMERTETŐK, ILLETVE ALKALMAZÁSI TERÜLETE

A szerszám **kizárólag** $\varnothing 2,4$ e $4,8$ mm közötti átmérőjű hűzőszegecsek elhúzására lett rendszeresítve.

A $\varnothing 4,8$ mm átmérőjűt csak alumínium szegecsek elhúzására lehet használni.

MŰSZAKI ADATOK

- Üzemi nyomás **6 BAR**
- Sűrített levegő adagolócsövének belső minimális átmérője **\varnothing min. = 8 mm**
- Ciklusonkénti levegő felhasználás **1,6 Lt.**
- Maximális teljesítmény **6 BAR 535 Kg**
- Súly **1,4 Kg**
- Üzemi környezeti hőmérséklet **- 5° / + 50°**
- A gyakori teljes gyorsulás (Ac) kvadratikum középértékénél, felső membránokra gyakorolt érték **3,3 m/sec²**

LEVEGŐ ADAGOLÁS

A mozgó alkatrészek idő előtti kopásának megelőzésének az érdekében ügyelni kell rá, hogy a belépő levegő ne tartalmazzon idegen anyagokat, illetve nedvességet; éppen ezért tanácsos egy sűrített levegőhöz szükséges olajozó egység üzembeállítását.

KARBANTARTÁS ÉS MENETCSERE (ábra. f1)

A szegecselő huzamosabb ideig történő használatából eredően a lerakódó szennyeződés miatt szétszűszhat a fúvóka hengeres tartóváza.


A fúvóka hengeres tartóvázat **ki kell tisztítani majd beolajozni**, vagy pedig ha kopást tapasztalunk mely, akadályozza a helyes működést, akkor cseréljük ki.

Egy normál 27 mm-es villáskulcs segítségével szereljük szét a fúvóka hengeres tartóvázat (E). A fúvóka hengeres tartóvázának levételét követően, egy 15 és 16 mm villáskulcsok segítségével csavarjuk ki a tengelyt (F) amelyből kihúzzhatjuk a szorítópófkát. (G) A fúvóka cseréjét (A) a hozzáadott 12 mm-kulcs segítségével végezzük el. Ezután helyezzük be a kivett fúvókát a szegecselő szerszám alsó részébe, és ügyeljünk rá, hogy el ne kallódjon.



FIGYELMEZTETÉS!

A fenti műveleteket csak áramtalanított szegecselő szerszám mellett szabad elvégezni.

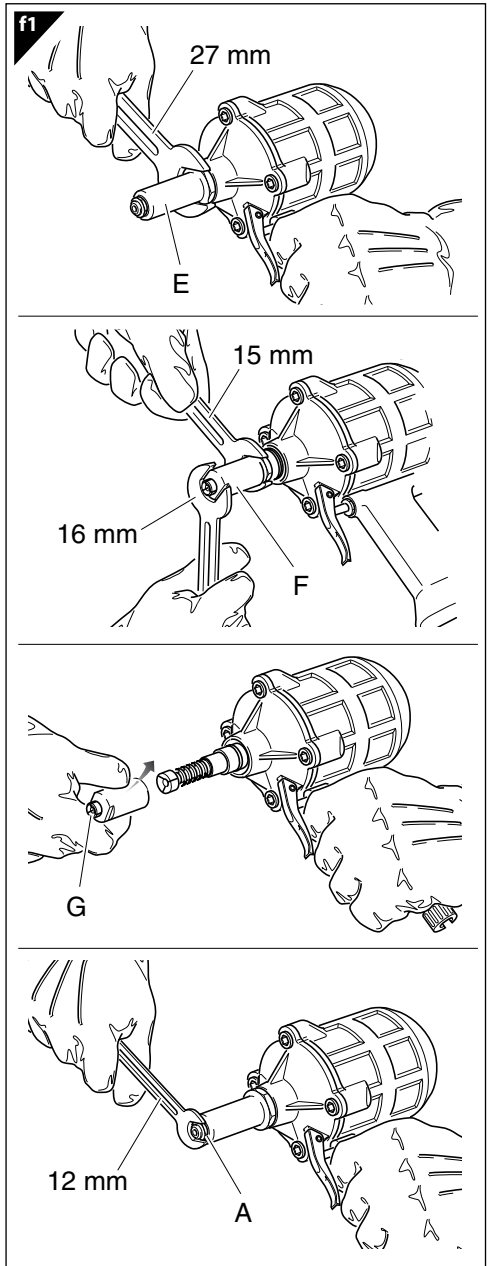

NAVODILA ZA UPORABO

KAZALO

VARNOSTNA OPOZORILA8
 GLAVNI SESTAVNI DELI8
 IDENTIFIKACIJA KOVIČARJA9
 SPLOŠNE INFORMACIJE IN OBMOČJE UPORABE9
 TEHNIČNI PODATKI9
 VZDRŽEVANJE IN ZAMENJAVA FORMATA9

VARNOSTNA OPOZORILA IN UKREPI



POZOR!!!

Neupoštevanje sledečih varnostnih navodil lahko ogrozi vašo in varnost drugih oseb ter negativno vpliva na delovanje aparata.


- Pred uporabo aparata pozorno preberite navodila.
- Vzdrževalne posege in/ali popravila zaupajte pooblaščenim servisnim centrom družbe **FAR S.r.l.** in zahtevajte **uporabo originalnih nadomestnih delov**. Družba **FAR s.r.l.** ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi pomanjkljivih delov in kot posledica neupoštevanja zgornjih opozoril (**Direktiva EGS 85/374**).
- Aparat lahko uporablja le specializirano osebje.
- Pred uporabo aparata si nadenite zaščitna očala ali masko ter rokavice.
- Za vzdrževalne posege in/ali regulacijo aparata uporabljajte priloženo orodje in/ali orodje, ki je dosegljivo na trgu in ki je priporočeno v poglavju "Vzdrževanje".
Aparat je prenosen, po uporabi pa vam svetujemo, da ga pospravite v njegovo embalažo.
- Svetujemo vam, da aparat vsakih šest mesecev temeljito pregledate, da se prepričate, če pravilno deluje-
- Pred popravili in čiščenjem aparata izklopite napajanje.
- Če je mogoče, vam svetujemo uporabo nosilca za orodje.
- Aparat je zasnovan in izdelan tako, da ocenjena raven enakovrednega stalnega zvočnega tlaka (A) na delovnem mestu operaterja ne presega 85 dB (A).
- V primeru vsakodneвне izpostavljenosti v prostoru, kjer raven hrupa presega varnostno mejno vrednost 85 dB (A), uporabite ustrezno osebno varovalno opremo za zaščito sluha (prothrupne slušalke ali čepki za ušesa, omejitev časa dnevne izpostavljenosti itd.).
- Delovna miza in/ali delovno območje naj bosta vedno čista in urejena, saj je nered lahko vir nezgod.
- Osebam, ki niso seznanjene z delom z aparatom, preprečite dotikanje orodja.
- Preverite, ali so cevi za dovod stisnjenega zraka pravilno dimenzionirane za predvideno uporabo.
- Orodja, priklopljena na napajanje, ne vlecite za cev: cev naj bo primerno oddaljena od virov toplote in od ostrih predmetov.
- Orodje naj bo dobro ohranjeno in čisto, z orodja nikoli ne

odstranjujte zaščit in glušnika.

- Po zaključku popravil in/ali naravnih preverite, ali ste popravili vse morebitne ključe.
- Pred odklopom cevi stisnjenega zraka s kovičarja, se prepričajte, da slednja ni pod tlakom.
- Strogo sledite tem navodilom.

GLAVNI SESTAVNI DELI

- A)Šoba
 B) Prikluček za nosilec za orodje
 C)Sprožilo
 D) Prikluček stisnjenega zraka
 E)Nosilna puša za šobo

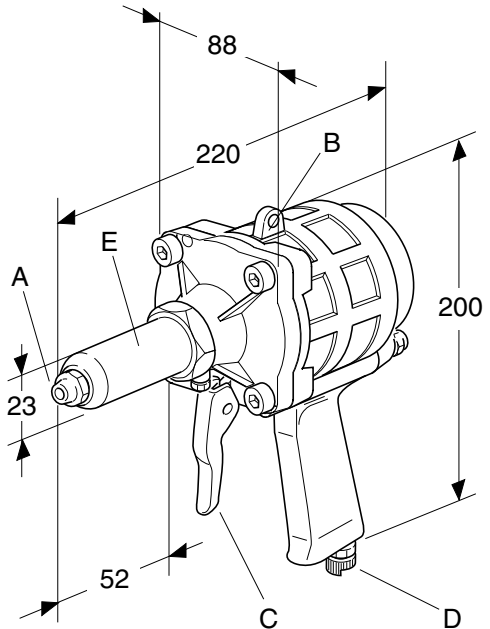

IDENTIFIKACIJA KOVIČARJA

Kovičar **RAC 83/95** je označen s samolepilno tablico, na kateri so navedeni ime in naslov izdelovalca ter model aparata. Če potrebujete tehnično pomoč, vselej navedite podatke, ki so navedeni na tablici.



SPLOŠNE INFORMACIJE IN OBMOČJE UPORABE

Orodje je namenjeno izključno uporabi slepih kovin premera med $\varnothing 2,4$ e $4,8$ mm.

Premer $\varnothing 4,8$ mm se lahko uporablja samo za aluminijaste kovice.

TEHNIČNI PODATKI

- Delovni tlak **6 BAR**
- Min. notranji premer cevi stisnjeni zrak **\varnothing min. = 8 mm**
- Poraba zraka na cikel **1,6 Lt.**
- Maksimalna moč **6 BAR 535 Kg**
- Teža **1,4 Kg**
- Temperatura uporabe **-5° / + 50°**
- Povprečna vrednost korena vsote uteženih kvadratov skupnih pospeškov (Ca), ki so jim izpostavljeni zgornji udi **3,3 m/sec²**

DOVAJANJE ZRAKA

V cevovodu za dovajanje zraka ne sme biti tujkov in vlage, s čimer se stroj zaščiti pred prehitro obrabo gibljivih delov; v ta namen se priporoča uporaba mazalne enote za stisnjeni zrak.

VZDRŽEVANJE IN ZAMENJAVA FORMATA (sl. f1)


Ob dolgotrajni uporabi kovičarja lahko pride do drsenja čeljusti na trnu, kar je posledica kopičenja nečistoče na čeljustih. Čeljusti je zato potrebno očistiti in podmazati, v primeru tolikšne obrabe, ki onemogoča pravilno delovanje, pa zamenjati.

Odstranite nosilno pušo s šobo (E), pri čemer si pomagajte s 27 mm ključem, ki je na voljo v prosti prodaji. Ko ste odstranili pušo s šobo, uporabite 15 mm in 16 mm ključ, prav tako na voljo v prosti prodaji, da demontirate vreteno (F), iz katerega izvlčete čeljusti (G). Za zamenjavo šobe (A) uporabite 12 mm ključ, ki je na voljo v prosti prodaji, in nato odstranjeno šobo shranite v temu namenjeno ležišče na spodnjem delu kovičarja, da je ne bi izgubili.




POZORI!

Pri zgornjih posegih naj bo napajanje kovičarja izključeno.

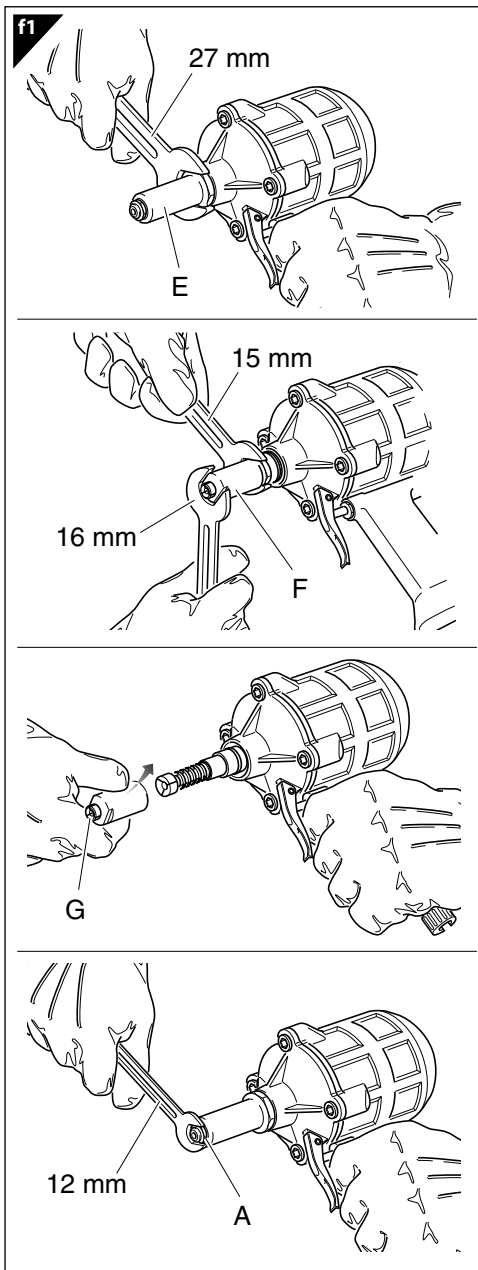

ANTAAKTIKA • ALKATRÉSEK • NADOMESTNI DELI

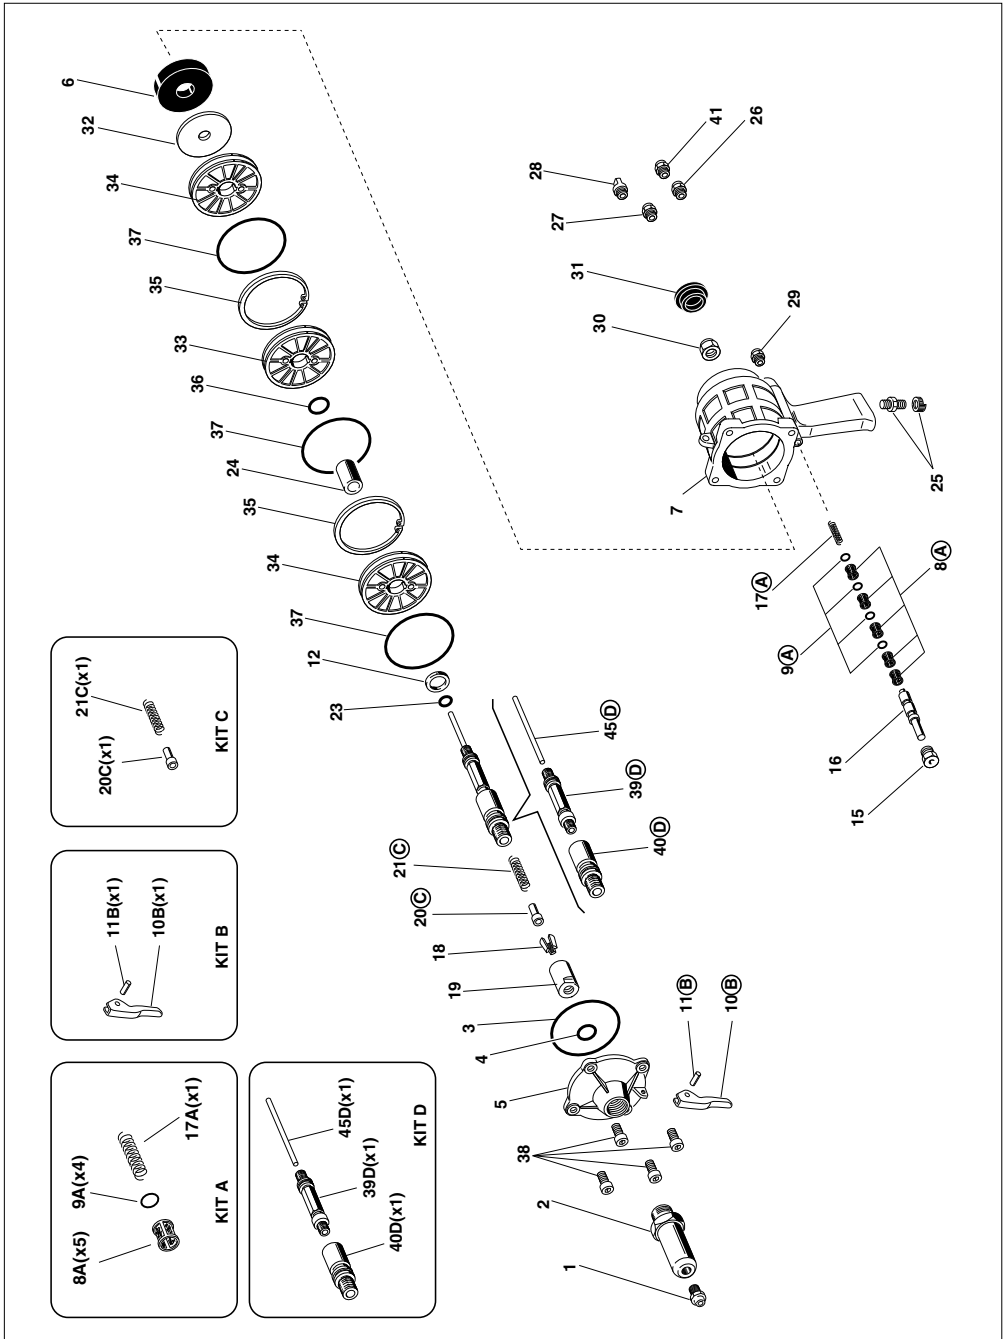





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
RÖGZÍTŐ RENDSZEREK • PRITRDILNI SISTEMI

ΕΔΡΑ
SZÉKHELY • SEDEŽ

Via Giovanni XXIII, 2
40057 Quarto Inferiore - Bologna - Italy
Τηλ / Tel. +39 - 051 6009511
ΤΗΛΕΦΑΞ / TELEFAX / TELEFAKS +39 - 051 767443

ΑΠΟΘΗΚΗ
RAKTÁRLERAKAT • SKLADIŠČE

Via Archimede, 8
20099 Sesto San Giovanni - Milano - Italy
Τηλ / Tel. +39 - 02 2409634
ΤΗΛΕΦΑΞ / TELEFAX / TELEFAKS +39 - 02 26222279